

Minor Repair Process - Metal

Ultra Performance Energy System



STAP 1: Reinig en inspecteer schade. Gebruik 3919S Prepsol en Audurra Ontvettingsdoek.



STAP 2: Schuur met Audurra Premium schuurschijf B/C om bestaande lak te verwijderen. Indien plamuur moet worden aangebracht, schuur het beschadigde gebied met Audurra Premium schuurschijf B.



STAP 3: Reinig en breng plamuur aan indien nodig. Gebruik bijv. 779R Multifunctionele plamuur.



STAP 4: Schuur de plamuur met een handschuurblok en Audurra Premium Schuurschijf B en vervolgens Audurra Premium Strook C. Gebruik Audurra Dry Guide Coat tijdens alle schuurstappen.



STAP 5: Werk het reparatiegebied bij met Audurra Premium Schijf C. Schuur het gebied machinaal met Audurra Premium Disc D.



STAP 6: Indien nodig blank metaal voorschuren met PS1800 Metaal voorbehandeling doekjes. Laat uitdampen. Breng PS108x Ultra Performance Energy Surfacer. Laat drogen.



STAP 7: Breng Audurra Dry Guide Coat aan, Schuur het reparatiegebied met handschuurblok met Audurra Premium Strook C.



STAP 8: Hoeken en randen met de hand schuren met Audurra Soft Roll E. Schuur het resterende oppervlak met excentrische schuurmachine en Audurra Premium Disc D. Reinig en verwijder schuurstof voor het afplakken.



Volg de relevante Cromax product TDS's.

Dit kleine reparatieproces voor metalen onderdelen is uitgevoerd met producten uit het Cromax assortiment.