

# Mezcla de capa base



**IMRON®**

## **Paso 1 | Control de calidad**

- Asegúrese de que la reparación esté lista para aplicar el acabado.
- Verifique que el color sea correcto al comparar las pulverizaciones con el vehículo. Consulte el procedimiento operativo estándar de pulverización.

## **Paso 2 | Mezcle**

- Mezcle la capa base en la escala ColorNet® después de determinar la cantidad necesaria para evitar desperdicios.
- Utilice los componentes adecuados según la temperatura, la humedad, el movimiento del aire y el tamaño de la reparación según la ficha técnica.

## **Paso 3 | Pistola rociadora**

- Seleccione la pistola pulverizadora adecuada según la información TDS.
- Ajuste la presión de aire en la pared y realice pequeños ajustes en la pistola.
- Verifique el patrón de rociado en el papel para asegurarse de que esté funcionando correctamente.

## **Paso 4 | Limpie**

- Limpie la superficie exhaustivamente según el procedimiento operativo estándar de limpieza de superficies.
- Sople y limpie correctamente con un paño antiestático los paneles a los que aplicará el acabado.

## **Paso 5 | Mezcla de colores**

- Si es necesario esfumar la capa base, se puede aplicar una capa húmeda antes de la capa base. Consulte la Ficha Técnica para mezclar y aplicar 8401EW Quality, para crear un lecho húmedo de mezcla transparente. Rocíe el lecho húmedo más allá del área de mezcla o hasta el final del panel. Después de mezclar el color dentro de la capa húmeda, aplique una capa transparente al final del panel para obtener mejores resultados.

## **Paso 6 | Aplique la primera capa**

- Aplique la capa base según las recomendaciones de TDS.
- Preste especial atención a la distancia de la pistola, use una superposición del 50-75 % y una velocidad de la pistola de aproximadamente 3 pies por segundo.
- Aplique la primera capa en un patrón vertical o de arriba a abajo (comúnmente conocido como "norte y sur"). Con un pequeño movimiento de muñeca, estreche el borde de la capa base.



**IMRON®**

### **Paso 7 | Aplique la segunda capa**

- En un plazo de 30 segundos a 5 minutos, aplique un área mayor de capa base en un patrón de lado a lado u horizontal (comúnmente conocido como “de este a oeste”) utilizando la misma técnica de pulverización, con un pequeño movimiento de muñeca para estrechar el borde de la capa base según las recomendaciones de la ficha técnica.
- NOTA: Los paneles medianos a grandes se pueden recubrir uno detrás de otro.

### **Paso 8 | Las 5 S (clasificar, ordenar, limpiar, normalizar, mantener, por sus equivalentes en inglés)**

- Limpie la pistola rociadora.
- Eliminar los residuos de acuerdo con las normas medioambientales locales.
- Regrese todos los elementos al lugar adecuado.